

[历史建筑分布图]



[建设单位]：无锡市惠山区洛社镇秦巷村股份经济合作社

[建设位置]：惠山区洛社镇秦巷村东街与西沈巷交叉口北 150 米

[建设项目]：无锡市历史建筑 - 秦巷土地庙修缮工程项目

[设计单位]：常熟古建园林股份有限公司

[建设内容]：历史建筑全面揭顶和修缮复原

[秦巷土地庙旧址]

[概况]

建筑名称：秦巷土地庙旧址

建筑地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇秦巷村东街与西沈巷交叉口北 150 米

所在城市类型：国家历史文化名城

建筑年代：清代

建筑类别：公共建筑

建筑面积：225.4 m²

占地面积：243 m²

[区位图]



[影像图]




[现状病理病害照片]






[勘察结论与建议]

秦巷土地庙建筑坐北朝南，三开间二进，均为一层平房。建筑面阔9.5米，进深22.85米，前后两进，两进中间为内院。建筑木构架大部完整，但是由于年久失修，屋面长草、瓦件破碎，局部漏水现象严重；木柱及木梁糟朽、开裂、变形情况明显，构件表面油漆已大部脱落，仅余几处痕迹；建筑原门窗已全部缺失和被改造为钢窗、钢门；土地庙形制和外立面风貌已被人为改造造成较大改变；目前土地庙建筑周边全为厂房建筑，周边环境较差，不利于历史建筑的保存与展示和利用。因此对建筑进行全面揭顶与修缮复原是非常必要的。


[现状平面图]

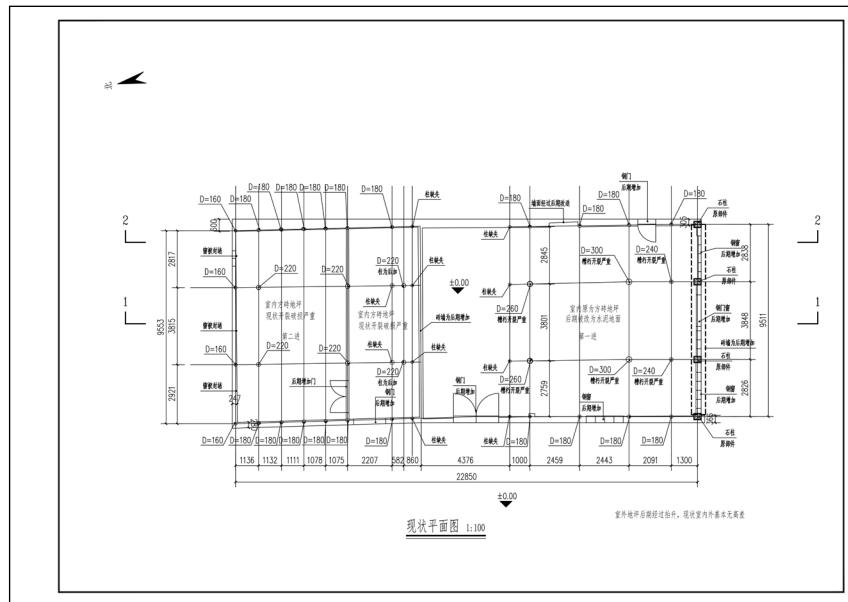




[修缮平面图]

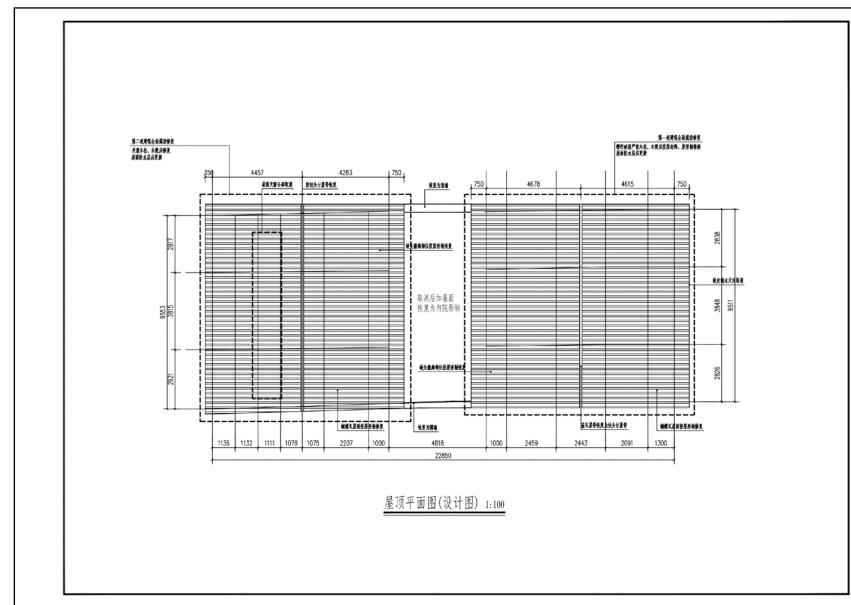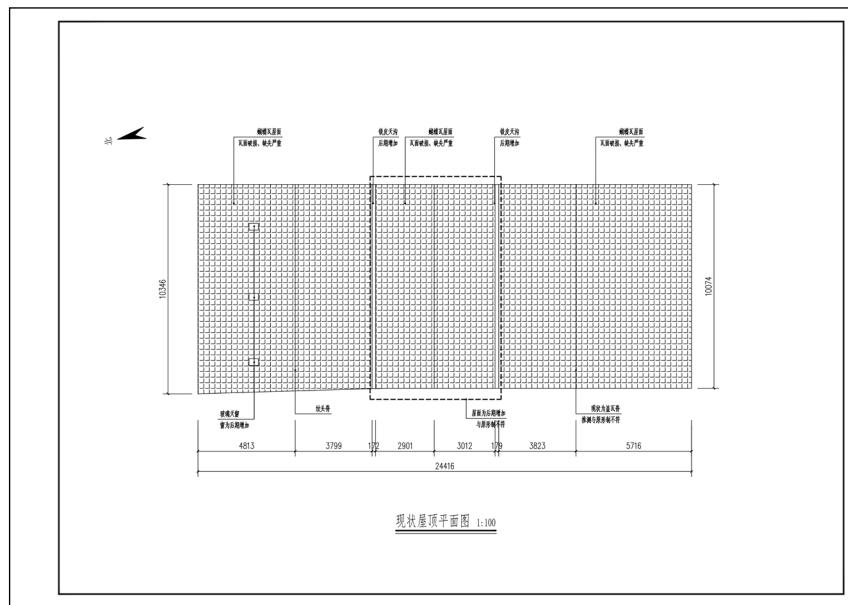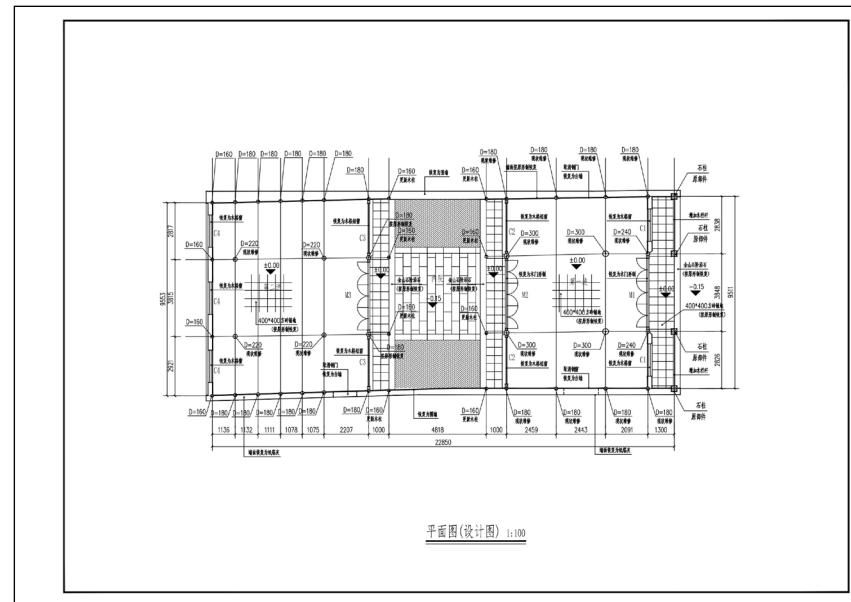




[现状立面图]

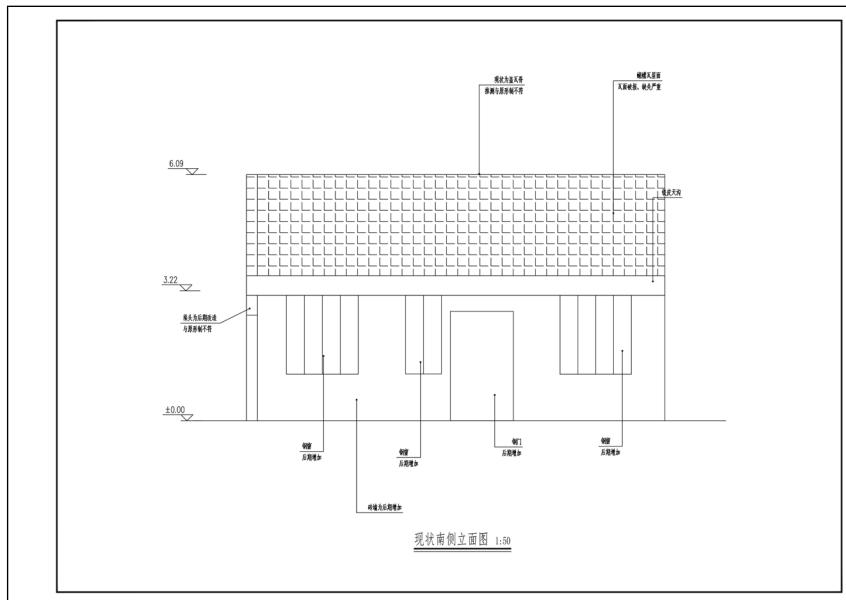

[修缮立面图]

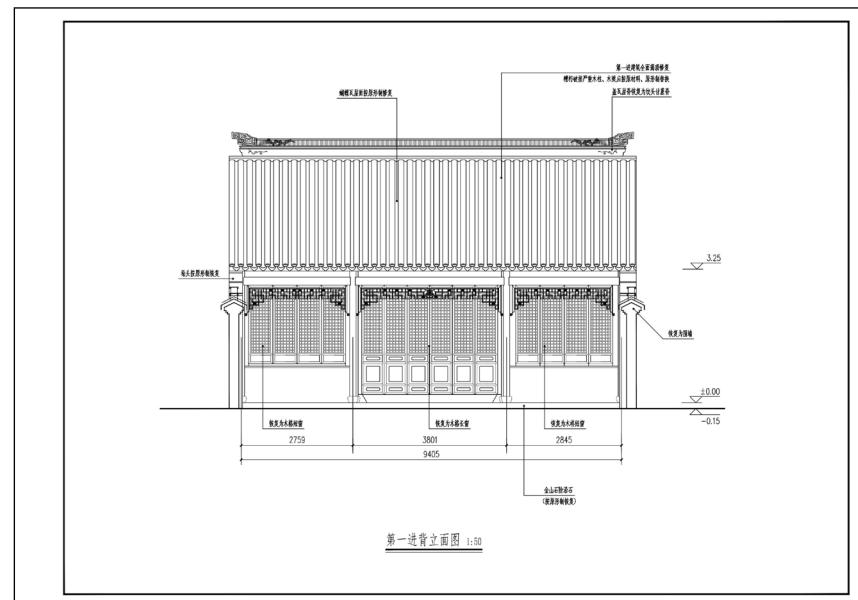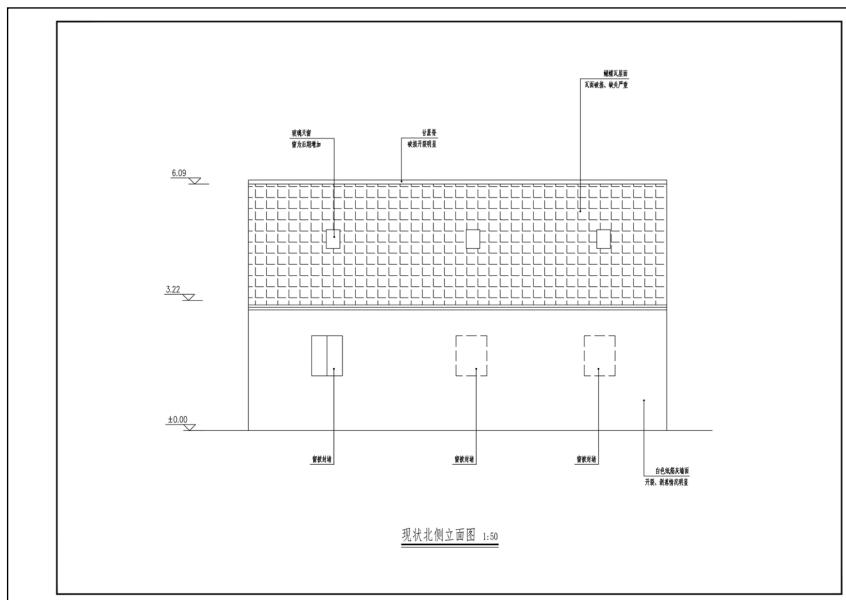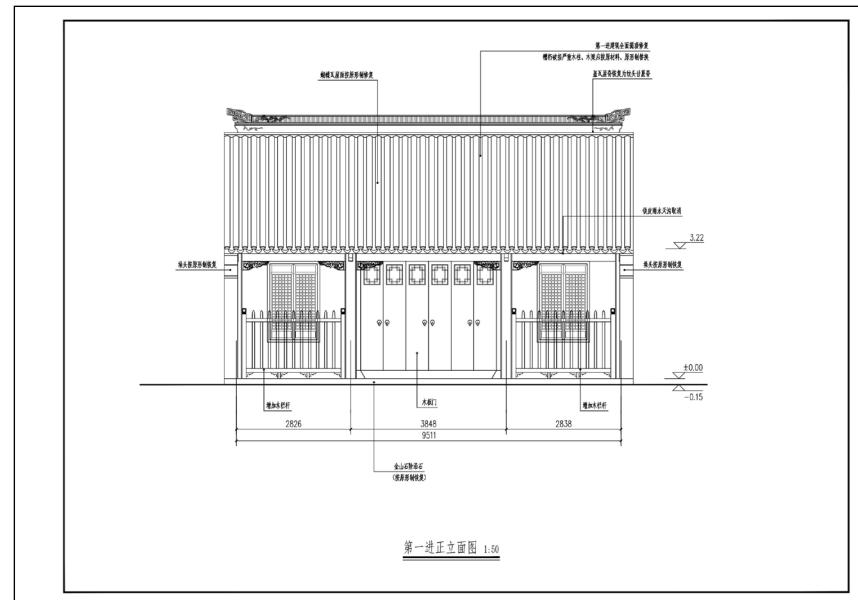


[修缮立面图]

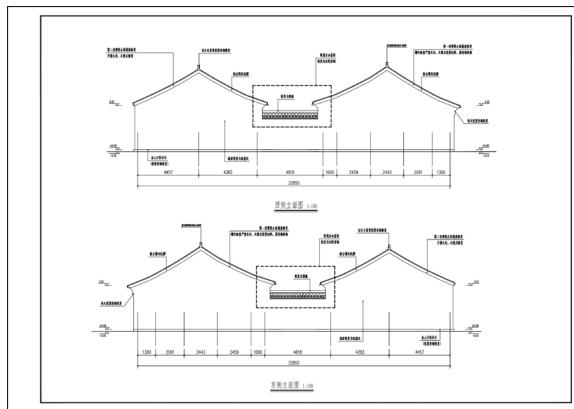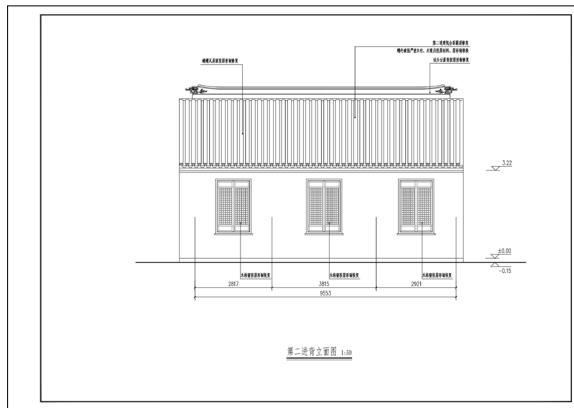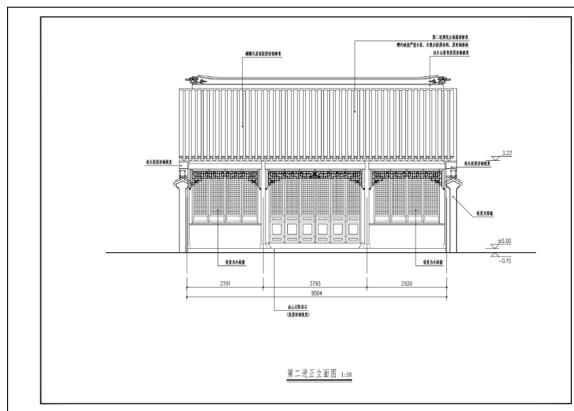

[修缮措施]

原秦巷土地庙为历史建筑，房屋检测中判定结构强度等级为 Dsu 级，本次修缮工程分为全面揭顶和修缮复原两个阶段。揭顶后对大木构架的安全性进行专业评估，并根据评估情况按原状修复。内院位置屋架及屋面应拆除，恢复前后檐廊的形制。按原形制原材料原规格修复内外墙体，按当地传统形制重新制作并安装门窗，按方砖形制恢复室内地面，所有木柱木梁油漆需铲除面层后按广漆做法复原，所有雕花扁作梁油漆及彩绘面层维持原状。

[现状照片]

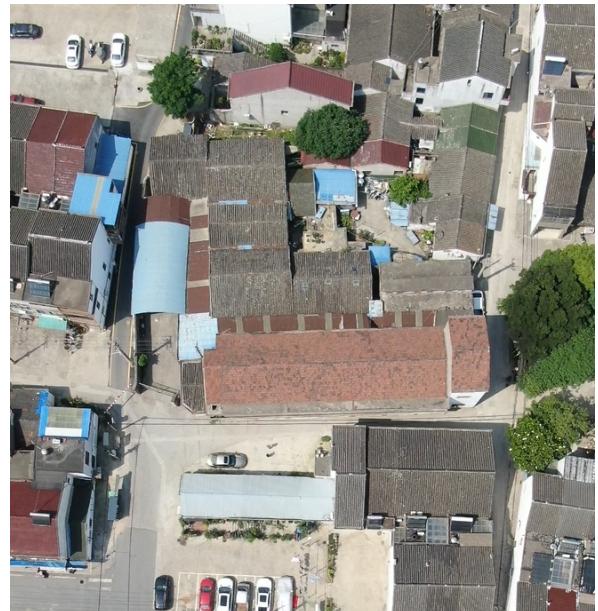

[修缮效果图]

